

1.1. Области применения и таблица выбора реле

Электронные реле Grancontrol и Fanox уже применяют в таких важных областях промышленности, как:

- химическая и нефтехимическая промышленность;
- карьеры, гравийные карьеры и цементные фабрики;
- сталелитейные заводы;
- автомобилестроение;
- водоснабжение, канализация;
- горнодобывающая промышленность;
- пищевая промышленность;
- кораблестроение;
- сахарная промышленность;
- деревообрабатывающая промышленность;
- энергетическая отрасль;
- отопление, вентиляция, кондиционирование

Ниже приведены объекты, на которых устанавливаются электронные реле Grancontrol и Fanox:

- центры управления двигателями;
- погружные и циркуляционные насосы;
- компрессоры;
- вентиляторы, дымососы;
- промышленные системы охлаждения и вентиляции;
- центрифуги;
- прессы;
- краны, элеваторы и эскалаторы;
- конвейеры;
- мельницы, смесители;
- генераторы переменного тока

Таблица выбора реле

Модели	Классы срабатывания/ задержка срабатывания	Перегрузка по току	Недогрузка по току	Недогрузка механизма	Перекос фаз * / потеря фазы	Последовательность фаз	Подключение РТС	Перенапряжение	Пониженное напряжение	Контроль частоты	- / сек	/>	/<	cos φ					
											- / сек	/>	/<	cos φ					
P40	- / 0,1 сек	-	-	-	•	•	-	-	-	-	- / 0,1 сек	/>	/<	cos φ					
VR-A	- / 0,1–30 сек	-	-	-	•	•	-	-	•	-	- / 0,1–30 сек	/>	/<	cos φ					
C9 / C21 / C45	10-20-30 / до 3 сек	•	-	-	•	-	-	-	-	-	10-20-30 / до 3 сек	/>	/<	cos φ					
GL16 / GL40 / GL90	5-10-15-20-25-30-35 / до 3 сек	•	-	-	•	•	•	•	-	-	5-10-15-20-25-30-35 / до 3 сек	/>	/<	cos φ					
GEN10	15 кривых срабатыв. / до 3 сек	•	-	-	•	-	-	-	-	-	15 кривых срабатыв. / до 3 сек	/>	/<	cos φ					
P19 / P44 / P90	5-10-15 / до 3 сек	•	•	-	•	•	•	-	-	-	5-10-15 / до 3 сек	/>	/<	cos φ					
PF16-R / PF47-R	10-20-30 / до 3 сек	•	-	•	•	•	•	-	-	-	10-20-30 / до 3 сек	/>	/<	cos φ					
PS11-R / PS16-R	10 / до 5 сек	•	•	-	-	-	-	-	-	-	10 / до 5 сек	/>	/<	cos φ					
S2 / S4	- / 0,1 сек	-	-	-	•	•	-	-	-	-	- / 0,1 сек	/>	/<	cos φ					
ST2 / ST4	- / 0,1 сек	-	-	-	•	•	•	•	-	-	- / 0,1 сек	/>	/<	cos φ					
ST2-D / ST4-D	- / 0,1 сек	-	-	-	•	•	•	•	-	-	- / 0,1 сек	/>	/<	cos φ					
H	- / до 30 сек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / до 30 сек	/>	/<	cos φ					
MT2	- / 0,1 сек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / 0,1 сек	/>	/<	cos φ					
U1D-24D / 115 / 230	- / до 6 сек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / до 6 сек	/>	/<	cos φ					
U1M-24D / 115 / 230	- / до 6 сек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / до 6 сек	/>	/<	cos φ					
U3S-230 / 420	- / до 6 сек	-	-	-	-	•	•	-	-	-	- / до 6 сек	/>	/<	cos φ					
U3P-230 / 400	- / до 3,7 сек	-	-	-	-	•	•	-	-	-	- / до 3,7 сек	/>	/<	cos φ					

* контроль обрыва фазы не работает в генераторном режиме.

Для электродвигателей с номинальным током, меньшим тока установки реле, проводники несколько раз пропускаются в отверстия реле или токовых трансформаторов, так чтобы в итоге ток попадал в диапазон тока, настраиваемого на реле. Для двигателей с номинальным током, большим тока установки реле, нужно использовать токовые трансформаторы с коэффициентом трансформации .../5 А в комбинации с реле.

Выносной дисплей, устанавливающийся на дверь шкафа или панель оператора диспетчерского пункта, позволяет видеть состояние реле, а также сбрасывать аварии.





Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставка оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

2.2. Реле защиты Grancontrol

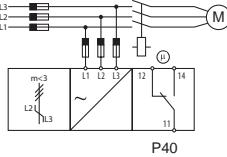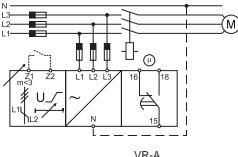Защита	P40	VR-A
U> Перенапряжение		
U< Пониженное напряжение		
 Перекос фаз или потеря фазы		
 Последовательность фаз		
 Потеря нейтрали		
 Термисторная защита	Реле контроля фаз Для защиты потребителей в сетях трехфазного напряжения. Области применения: насосы, вентиляторы, подъемники, краны, распределительные шкафы и т. д. Защищает электродвигатели от перекоса и потери фаз. Ширина 17,5 мм.	Реле контроля напряжения • для защиты трехфазных устройств от колебаний напряжения, защищает электродвигатели от перекоса и потери фаз; • верхний и нижний уровни устанавливаются отдельно; • настраиваемое время срабатывания реле; • контроль нейтрали.
Защита	 	U> U<  
Модели	P40	VR-A
Номинальное контролируемое напряжение ($\pm 15\%$)	3 x 380 В	208–480 В
Напряжение питания ($\pm 15\%$)	Измеряемое напряжение (3 фазы)	
Характеристики		
Измеряемое напряжение	Трехфазное	
Частота измеряемого напряжения	50 / 60 Гц	
Условия срабатывания	Перекос фаз >30 %	-
Точность	-	+4 % / -1 %
Задержка срабатывания	<0,1 сек	0,1–30 сек
Сброс	Автоматический	
Сигнальные светодиоды	2 светодиода: Вкл. + норм. работа	3 светодиода: Вкл. + авария + норм. работа
Выходные контакты	1 реле с перекидным контактом	
Подключение: сечение / момент	2,5 мм ² / 1,1 Нм	
Потребляемая энергия	7,5 ВА (220 В) — 11 ВА (380 В)	
Защита IP / масса / крепление	IP20 / 120 г / на DIN-рейку	IP20 / 300 г / на DIN-рейку
Температура хранения	-30...+70 °C	
Рабочая температура	-15...+60 °C	
Схема подключения		

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.


АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02


info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

5. Подключение и настройка


5.1. Схемы подключения устройства плавного пуска Grancontrol

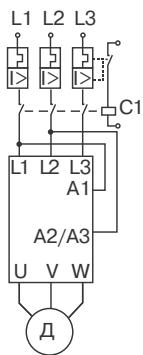


Плавный пуск и останов выбегом

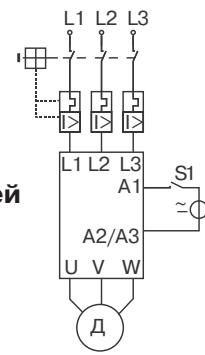

Плавный пуск и плавный останов
(требуется внешний источник питания)

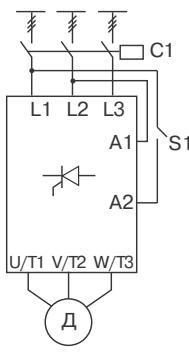

Плавный пуск и плавный останов
(питание от сети)

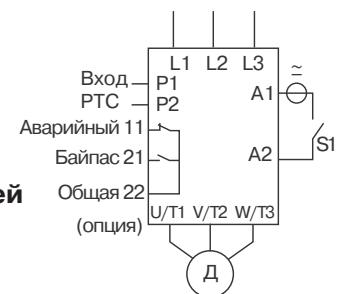

Плавный пуск и плавный останов
(требуется внешний источник питания)

5.2. Общие положения

Для правильного подключения и работы реле, пожалуйста, придерживайтесь следующего правила: после установки реле на DIN-рейку пропустите три питающих двигателя проводника в отверстия.

Максимально допустимое сечение изолированных проводов, пропускаемых через реле:

C	16 мм ²
GL, P, PF-R, GEN 35	35 мм ²


Использование реле в комбинации с преобразователем частоты (ПЧ):

А) реле GL с включенной защитой от неправильной последовательности фаз, реле P и PF-R: не используйте в комбинации с ПЧ.




Б) реле GL с выключенной защитой от неправильной последовательности фаз может использоваться с ПЧ, а также C, G, BG. Реле или токовые трансформаторы не должны быть установлены на выходе ПЧ.

Если при подключении датчика (PTC) к реле (GL, G, MT) длина кабеля составляет более 100 м или существует вероятность возникновения высокочастотных искажений, необходимо использовать экранированный кабель для соединения, экран нужно подключать к клемме T1.

При пуске двигателя переключением со звезды на треугольник реле или токовые трансформаторы должны устанавливаться между плавкими вставками или автоматом защиты и контакторами.

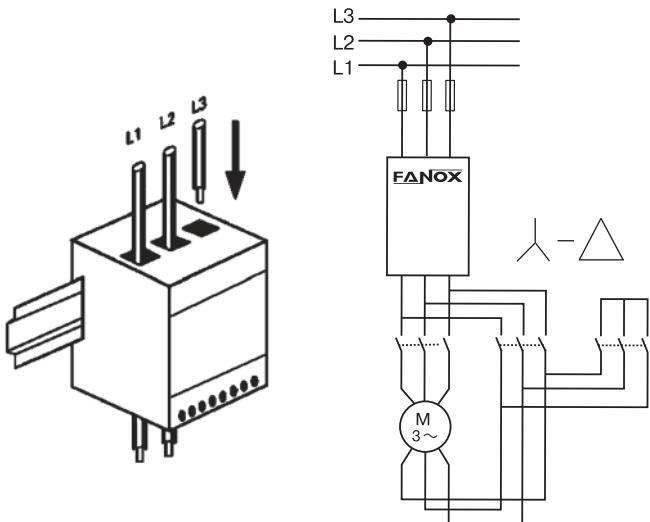

5.2.1. Схемы подключения электронных реле

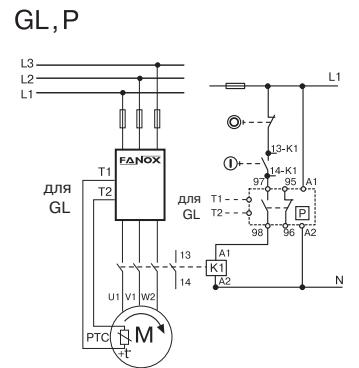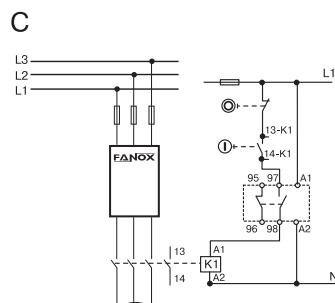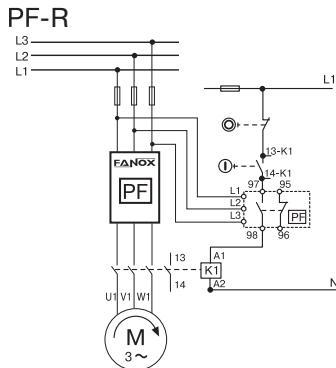

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

5.3. Настройка реле C, GL, P, PF-R, GEN

Ниже описаны основные шаги:


- установить ток I_B на реле равным номинальному току двигателя.

Настройка тока Iреле C, GL, P, PF-R и GEN

Установите ток Iреле (используя соответствующие переключатели) равным току полной нагрузки. Срабатывание по перегрузке происходит при $1,1 \times I_B$:

А) при подключении двигателей с номинальным током $I_{\text{ном}}$ меньшим тока реле Iреле продените нужное количество раз проводник в отверстие реле, чтобы в итоге ток попадал в диапазон тока, настраиваемого на реле;

Б) для двигателей с номинальным током большим, чем ток реле, нужно использовать токовые трансформаторы .../5 в комбинации с реле.

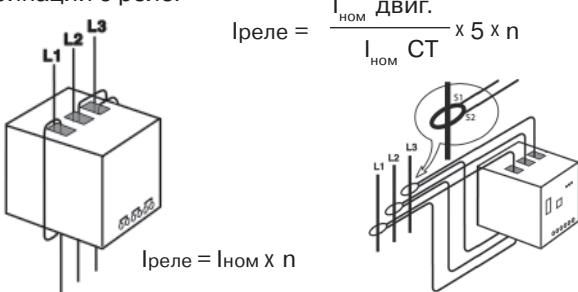

- Выбрать и установить класс срабатывания (C, GL, P, PF-R) или время срабатывания (GEN).
- Выбрать и установить уровень срабатывания по $\cos \phi$ (недогрузка) и задержку срабатывания (PF-R).
- Выбрать и установить уровень срабатывания по токовой недогрузке (P).
- Включить либо выключить защиту от неправильного чередования фаз (GL).
- Выбрать способ сброса (приведения реле в исходное состояние) ручной или автоматический (P и PF-R).

После подключения, настройки и перед запуском двигателя убедитесь в том, что двигатель находится в холодном состоянии. Это позволит реле и двигателю начать работу в одинаковых условиях.

5.4. Классы срабатывания / время срабатывания (IEC 947-4-1) реле C, GL, P, PF-R

Различные классы срабатывания позволяют пользователю выбирать защиту от перегрузки в зависимости от области применения электродвигателя и режимов его запуска.


Номер класса срабатывания соответствует времени прямого пуска холодного двигателя в секундах.

Класс срабатывания можно выбрать, установив в определенное положение соответствующие переключатели на передней панели реле.

Прямой пуск двигателя

Время старта, (с)	Класс срабатывания											
	Модели											
C9	C21	C45	GL16	GL40	GL90	P19	P44	P90	PF16-R	PF47-R		
1	10	10	10	10	10	10	5	5	5	10	10	
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	10	20	20	15	15	15	10	10	10	20	20	
4	20	20	20	20	20	20	15	15	15	20	20	
5	20	30	30	20	20	25	15	15	15	20	20	
6	20	30	30	25	25	25	-	-	-	30	30	
7	30	30	30	30	30	30	-	-	-	30	30	
8	30	30	30	30	35	-	-	-	-	30	30	
9	30	30	30	35	35	35	-	-	-	30	30	
10	30	30	30	35	35	35	-	-	-	30	30	

5.4.1. Кривые срабатывания (IEC 947-4-1)

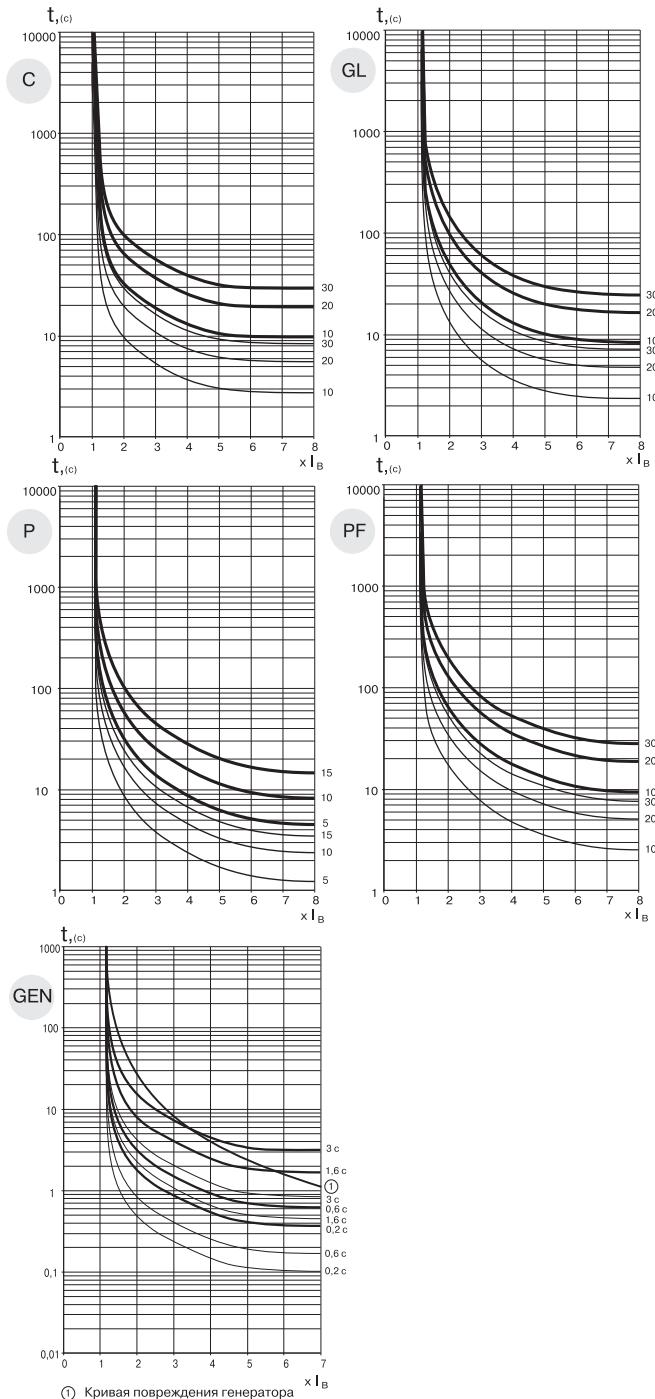

Толстыми линиями обозначены кривые срабатывания в холдном состоянии. Тонкими линиями обозначены кривые срабатывания, по которым работает реле, если в момент пуска двигатель находится в нагретом состоянии, в таких случаях срабатывание реле происходит быстрее. Двигатель находится в нагретом состоянии (IEC-255), если он проработал не менее двух часов с током равным 0,9 от номинального.



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru



5.5. Недогрузка по $\cos \phi$ реле PF-R

Уровень срабатывания при недогрузке устанавливается с помощью потенциометра. Вращая потенциометр, вы изменяете значение $\cos \phi$ от 0,15 до 1. Выбирая значение уровня срабатывания, нужно учитывать значение $\cos \phi$ двигателя, работающего без нагрузки, и двигателя, работающего с минимальной нагрузкой. Устанавливать нужно промежуточное из этих двух значений.

Задержка срабатывания выбирается от 5 до 45 секунд и устанавливается путем переключения трех соответствующих переключателей. Ниже приведено два примера выбора уровня срабатывания реле.


А) двигатель выбран с большим запасом.

$\cos \phi = 0,15$ при работе на холостом ходу двигателя (без нагрузки).

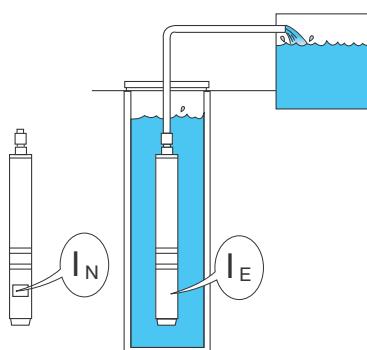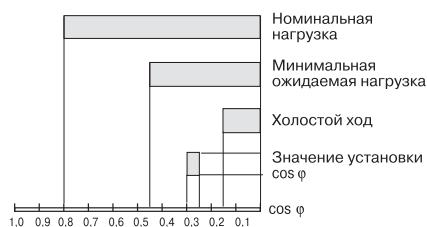


Б) двигатель выбран с небольшим запасом.

$\cos \phi = 0,25$ при работе двигателя без нагрузки.

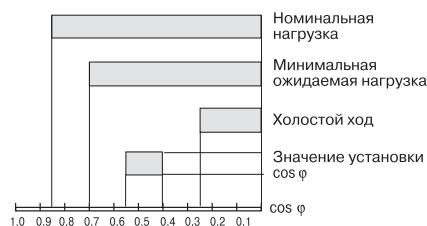

Если вам не известны значения $\cos \phi$ электродвигателя (с нагрузкой и без), то для настройки уровня срабатывания выполните следующую последовательность действий:

- установите задержку срабатывания (trip delay) равной 0;
- установите значение $\cos \phi$ равным 0,1;
- запустите двигатель с наименьшей нагрузкой;
- медленно поворачивайте потенциометр по часовой стрелке, пока не сработает реле;
- поворните потенциометр против часовой стрелки на 30% от значения, установленного в пункте 4;
- установите необходимую задержку срабатывания, используя три переключателя.

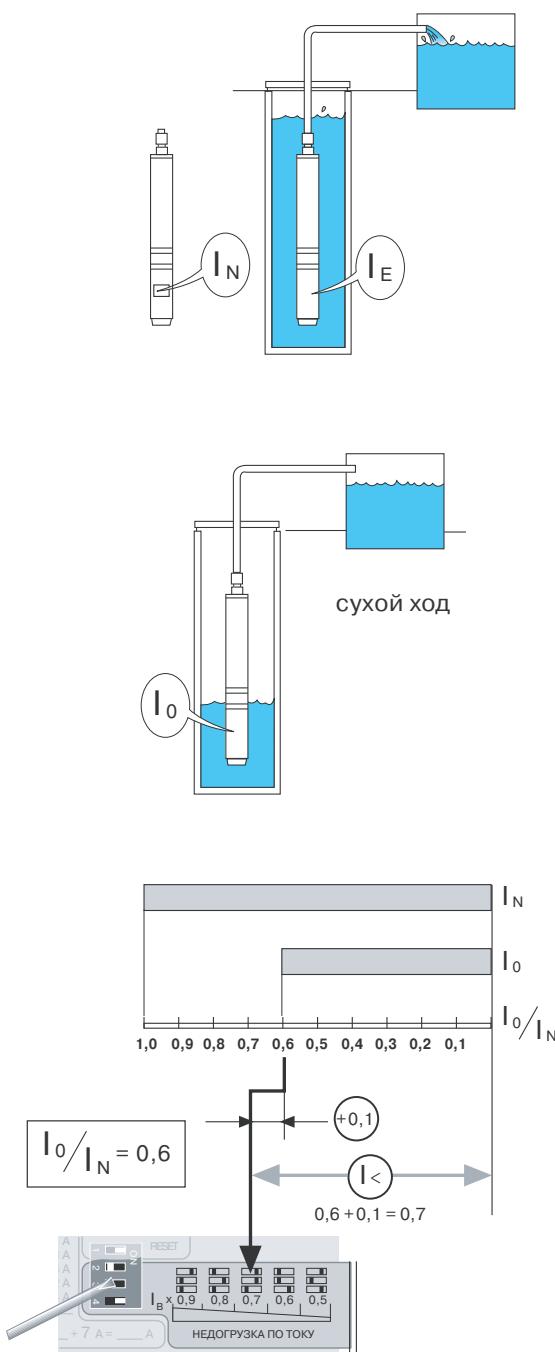

5.7. Чередование фаз

Измерение токов. GL и P

Чередование фаз (порядок следования фаз) определяется токовыми датчиками и действует только в процессе пуска двигателя, для правильного определения времени старта не должно быть меньше 0,2 секунды. В реле GL пользователь может включать или выключать данную защиту, пользуясь переключателем. Эта функция не может использоваться, когда двигателем управляет преобразователь частоты. Но если вам необходимо отслеживать правильность чередования фаз, отключите эту защиту и установите дополнительное реле S, реле S определяет чередование фаз путем измерения напряжения.

Измерение напряжения. PF-R

Правильность чередования фаз определяется путем измерения напряжения. Если реле определило неправильное чередование фаз, то оно сработает и не позволит запустить двигатель.

5.8. Сброс

Реле	Ручной	Внешний	Автоматический
C, GL, GEN	•	•	•
P, PF-R	•	•	•

Чтобы вернуть реле в исходное состояние вручную, необходимо нажать кнопку Reset.

После срабатывания из-за перекоса фаз, потери фазы, недогрузки или неправильного чередования фаз реле



можно вернуть в исходное состояние спустя две секунды после срабатывания. Если реле срабатывает по перегрузке, время ожидания может доходить до 8 минут — для реле C, GL, G и GB, до 5 минут — для реле P и PF-R, и до 1 минуты — для реле GEN, в зависимости от степени перегрузки. Объясняется это тем, что реле дает время двигателю для остыния.

Дистанционный сброс

По истечении времени ожидания реле отключите питание и, подождав три секунды, включите его вновь. В реле P и PF-R переключатель выбора вида сброса должен быть установлен в положение Man (manual — ручной).

Автоматический сброс

Присутствует только в реле P и PF-R. Нужно установить переключатель выбора сброса в положение Auto. После срабатывания реле автоматически возвращается в исходное состояние примерно через двадцать минут, происходить это может неограниченное количество раз.

5.9. Тестирование

Тестирование реле имитирует обрыв фазы. Чтобы выполнить тестирование реле, ток, протекающий по проводникам, пропущенным в реле, должен быть не менее 0,7 от тока, установленного на реле. Для проведения теста нажмите кнопку Test и удерживайте ее три секунды, реле должно сработать по причине потери фазы, и должен загореться соответствующий светодиод.



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем


Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru


6. Габаритные размеры, (мм)

Электронные реле

GL, P, PF-R, GEN, U3P, U3N

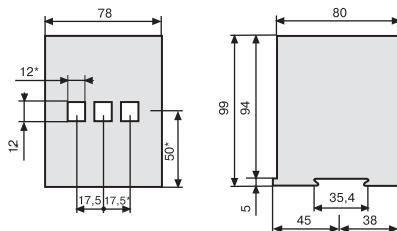


C, H*

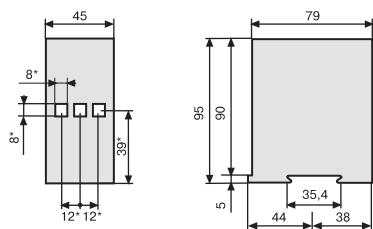


* Без отверстий

S, ST, T2, U1, U3S

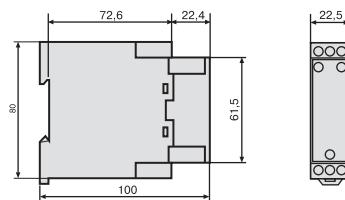


Выносные дисплеи

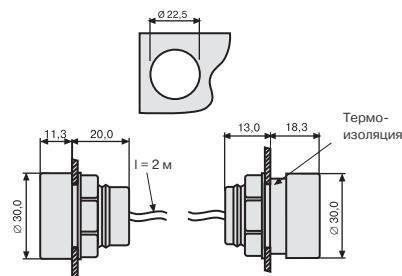

C, GL, P, PF-R, BG, GEN

ODT2


Токовые трансформаторы

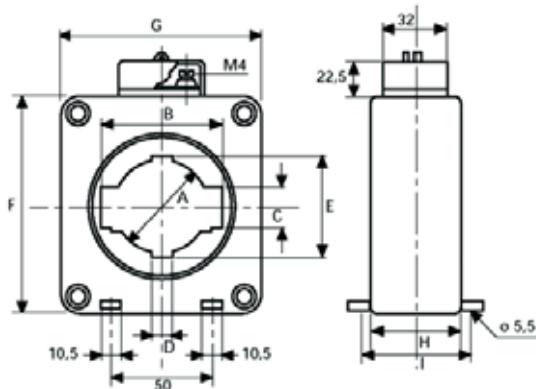

ММ	CT20	CT30	CT50
Ø A	23	31	46
B	30	42	61
C	11	11,5	21
D	11	11,5	11
E	25	42	51
F	67	82	111
G	60	75	101
H	32,5	42	44
I	58	59	60

Устройства плавного пуска

1P23-012

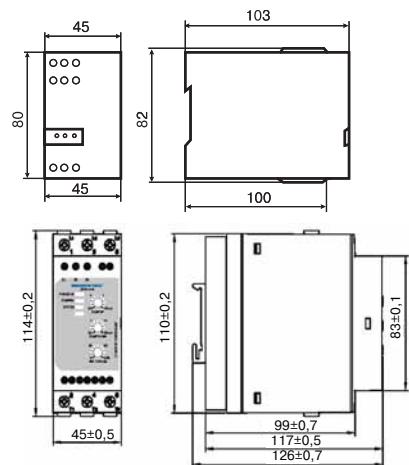

3P40-006,
3P40-012,
3P40-018

3P40-025, 3P40-038, 3P40-045

ES 400-25

